

abuledu-maquettes - Task - Tâche #463

LENOVO S10-3 P/N : 0647

02/08/2010 12:14 - Stéphane Hays

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fixed - Corrigé - Implémenté | Début: | 02/08/2010 |
| Priorité: | Normale | Echéance: | 26/08/2010 |
| Assigné à: | Eric Seigne | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | Double amorçage Linux/Windows | Temps estimé: | 8.00 heures |
| Version cible: | | | |
| Description | | | |
| 10.1" CPU intel Pineview N450 1.66G 1024 RAM 250Go DD Lan 10/100 | | | |
| Attention, il existe au moins deux versions de S10-3 avec des puces wifi différentes: | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• maquette réalisée avec la puce broadcom• "correctif" sur apt.ryxeo.com/maquettes sous forme de scripts horizon.postrestaure + horizon-reconfigure.local pour les modèles à base d'atheros (pas de correctif pour la partie windows où le revendeur installe le driver manuellement pour l'instant) | | | |

Historique

#1 - 04/08/2010 05:37 - Eric Seigne

Vu avec stéphane en ssh sur ce poste pour la prise en charge du wifi, c'est une puce **broadcom** référence PCId: **14e4:4727**.

Normalement il suffit de télécharger les drivers broadcom et de les compiler, ça donne un module "wl" qui doit remplacer celui qui est fournis par le kernel officiel.

Mes tests rapides n'ont rien donnés. Les sources compilés sont dans /root du S10-3 (linux).

Peut-être faut il en complément un firmware ou tout simplement, après avoir fait le make && make install je n'ai pas fait de **update-initramfs -u** ça serait à tester (puis reboot).

Références (pour info mais il y a beaucoup de conneries dites sur ce forum): <http://www.uluga.ubuntuforums.org/showthread.php?p=8992826>

#2 - 04/08/2010 21:10 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 50

Bon, crétin que je suis hier j'ai pas pensé à supprimer le module wl.ko fournis par le kernel debian, je ne sais pas pourquoi (fatigue sans doute) je pensais que le make install des sources broadcom allait écraser le module existant.

Bref, un **rm /lib/modules/2.6.28-19-generic/volatile/wl.ko** a tout réglé, le module se charge bien et eth1 est disponible.

Par contre, je teste mais il semblerait que ça ne soit pas si utilisable que ça ...

#3 - 04/08/2010 21:27 - Eric Seigne

Bon,
finalement un reboot plus tard + quelques minutes tout semble bien marcher, je note tout de même au passage que j'ai fait un

- iwconfig eth1 txpower on
- iwlist eth1 txpower
- iwlist eth1 scanning

Ensuite, pour éviter que le kernel ne se mette à jour et apporte un noyau qui ne gère pas le wifi, je supprime les paquets gênants:

```
apt-get remove linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-restricted-modules-generic
```

Reste à faire une image, déployer et tester **la partie wifi** avec la borne autoconfigurée et tout le trallala

#4 - 04/08/2010 22:01 - Eric Seigne

En attendant de trouver le fin mot de l'histoire, il faut faire un **iwconfig eth1 txpower on** si on veut que la puce wifi marche ... je l'ai ajouté temporairement dans /etc/rc.local pour voir mais je vais surtout chercher dans la doc & sur le net pour voir s'il n'y a pas une solution plus propre.

#5 - 05/08/2010 09:59 - Stéphane Hays

Se fige au boot. Message en mode "recovery" :

```
Error for wireless request "set Tx power" (8B27)
GET failed on device eth1 : no such device.
Error for wireless request "set Tx power" (8B27)
GET failed on device eth1 : no such device.
```

Le poste ne démarre pas X et reste au prompt.

Il "fige" en mode normal.

Je tente de renseigner /etc/network/interfaces => ça ne fonctionne pas, j'enlève.

#6 - 05/08/2010 12:10 - Eric Seigne

Pour information, le /lib/modules/<version>/volatile/wl.ko revient à chaque boot ... après recherche il s'avère que le répertoire **volatile** (son nom aurait du me faire tilter) contient en réalité tous les modules "restricted" et qu'il est en fait monté à chaque boot.

La commande "mount" indique que le répertoire volatile est un file system ...

```
lrm on /lib/modules/2.6.28-19-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=755)
```

Et donc en réalité au boot il va chercher tout ce qui se trouve dans /lib/linux-restricted-modules/2.6.28-19-generic/ pour peupler le volatile ... j'ai donc viré tout ce qui parle du driver wl ubuntu dans ce répertoire rebooté le poste pour vérifier que le pb est bien terminé ...

Verdict dans 10 secondes ou 10 minutes en fonction de la vitesse de boot du poste.

C'est de la haute technicité et on en apprend tous les jours !

#7 - 05/08/2010 18:05 - Stéphane Hays

Le driver réseau realtek est déconfiguré lors du déploiement de l'image, ce qui interdit la jonction du domaine automatique. Solution profitable pour d'autres types de drivers (SATA AHCI entre autres) :

- 1) Créer un dossier C:\i386\drivers lors de l'installation Xp
- 2) Créer les sous-dossiers C:\i386\drivers\lan ... video ... sata ... etc.
- 3) Ajouter les lignes au fichier sysprep section [Unattended] :

```
OemPnpDriversPath=i386\drivers\lan;i386\drivers\video  
DriverSigningPolicy=Ignore
```

DriverSigningPolicy désactive la question concernant la signature des pilotes.

=> note ça ne fonctionne pas pour ce soucis précis mais je laisse pour info

=> sisi ça fonctionne mais avec la procédure suivante en complément !

#8 - 05/08/2010 20:32 - Stéphane Hays

Les pilotes en question ne sont pas signés.

Quand c'est le cas, il faut activer l'option -pnp de sysprep, sinon les drivers devront être installés manuellement par l'administrateur.

<http://support.microsoft.com/kb/256204> dit : "_La stratégie de signature pour l'installation en mode graphique et l'Assistant de mini-installation Sysprep est la valeur «Warn.» Même si le paramètre «DriverSigningPolicy» a la valeur "Ignorer" dans le fichier Sysprep.inf, l'installation pilote non signé est repoussée jusqu'à ce que la première ouverture de session au cours de l'Assistant Mini-installation._"

Malgré les recommandations du chef ;) il est donc conseillé d'exécuter sysprep avec les options suivants :

```
sysprep -reseal -mini -pnp
```

Et youpi ça fonctionne ! et en plus ça met même pas beaucoup plus de temps qu'un déploiement habituel.

Cette procédure n'annule pas la précédente mais la complète.

#9 - 18/08/2010 21:34 - Eric Seigne

Stéphane,

je voulais te planter un coup de fil mais bon, je n'ai pas trouvé les images de sda1 et sda2 à recompresser en LZMA pour que ça rentre dans un DVD comme on en avait parlé avant tes congés, es-ce que t'aurais ça sous le coude qqpart ?

Éric

#10 - 24/08/2010 18:12 - Stéphane Hays

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 50 à 100

#11 - 25/08/2010 21:32 - Eric Seigne

- Echéance mis à 26/08/2010

- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Assigned - En cours

- Assigné à changé de Stéphane Hays à Eric Seigne

- % réalisé changé de 100 à 90

Stéphane,

ne pas oublier de m'affecter le ticket à la fin pour que je pense à envoyer l'image sur le serveur de téléchargement ...

#12 - 31/08/2010 20:14 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 90 à 100

Tout est OK.

#13 - 09/09/2010 10:18 - Stéphane Hays

Manque les fichiers horizon-postrestaure et sysprep dans l'iso du site maquette !!!

Je les ai dans mon disque USB.

#14 - 15/09/2010 12:04 - Stéphane Hays

Fait sur l'école du val d'ornain (ingecom) qui a des S10-3 avec puce Atheros:

- installation du paquet ubuntu module backports et validation
- création d'un correctif sous forme de script de post-déploiement de clonezilla + script de reconfiguration locale spécifique de ce type de poste qui verrouille le noyau en version 2.6.28-19-generic et installe le paquet backports qui inclut le support de cette carte

Note: il ne faut pas installer le paquet backports modules sur les S10-3 ayant une puce broadcom, ça provoque un conflit de module ...